



		<p>*Desengrasar perfectamente el panel Lijado de area dañada P220 –1 er paso, lijado para eliminar el rayon P320 –2 do paso, lijado para desvanecer la orilla P400 –2do paso, Lijar el círculo exterior del desvanecido</p>
		<p>Desengrasar completamente Eliminar de la superficie el polvo de lijado para crear una optima adherencia del primario. * humedeciendo el panel con un paño húmedo y secándolo con otro paño seco.</p>
		<p>Aplicación de Primario en Aerosol Colored Primer * Revisar la hoja de datos técnicos para detalles de aplicación y tiempos de oreo.</p>
		<p>-Lijar Primario en aerosol con grado P500 usando inter-respaldo -Lijar el resto del panel con fibra gris/blend prep o en seco con grado P1000 *Desengrasar perfectamente y enmascarar</p>
		<p>Aplicación de Autobase Plus / Asegurarse de: -Cubrir el color -Controlar el espacio y color -Esfumar el color *Pasar Tack Cloth entre capas</p>
		<p>Aplicación de capa Transparente: Aplicar una capa sobre la aplicación de Autobase Plus Aplicar la segunda capa sobre el panel completo</p>
		<p>Secado del acabado, con Lámpara Infra Rojo * Consultar la hoja de datos técnicos del Producto que esta aplicando</p>

