



100:100

HDT

Washprimer CR (Pre-tratamiento del metal)

Washhardener

Vida Util: 8 hrs.
1.4-1.7

1 capa

Para recubrir con primario:
15 min. Mínimo
hrs. Máximo

8

100:50

HDT

Autosurfacers Rapid (Primario de Relleno)

Autosurfacers Rapid Hardener

Vida Util: 30 min.
1.6-1.8

1-3 capa

3 a 5 min.

45 min. @ 20°C
20 min. @ 60°C

HDT

Kombi Putty (Masilla fina para pequeñas imperfecciones)

Listo para usarse

Tiempo de aplicación
3 a 4 min.

20 min. @ 20°C
10 min. @ 40°C

Lijado final:
En humedo #600 a #800
En seco de #400 a #500

100:50-80

HDT

Autobase Plus (Base Color)

High Performance Reducers

HP Reducer Fast
 HP Reducer Medium
 HP Reducer Slow
 HP Reducer X-Slow

1.3-1.5

Sólidos: 2 x 1 capas
Metálicos 2 x 1 + ½ capas
entre capas: 3-5 min.

Para aplicar barniz
Espere 15 min. @ 20°C.

100:50:30

HDT

Autoclear HS+ (Transparente Uretano)

Hardener AP

Sikkens Activators

Rapid Activator
 Medium Activator
 Standard Activator
 X Slow Activator

1.4-1.5

2 capas

entre capas: 5-10 min @ 20°C

5 hrs. a 20°C (Rapid Activator)
20 min. a 60°C

